

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	09/06/2026
		RO	1016/26


CLIENTE	GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS ART RECREATIVO		
Descrição do Produto	LACA NC BRANCA FAIXA NEW - REF.: 18 LT		
Código do Produto	015BR035.80	Lote:	003/26

Descrição da Reclamação			
CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 015BR035.80 LACA NC BRANCA FAIXA NEW - REF.: 18 LT LOTE 003/26 DILUIDO COM 010SV054.81 NÃO ESTA TENDO BOA ADERENCIA CONFORME LOTES ANTERIORES.			
SUPER THINNER - REF.: 18L			

PLANOS DE ENSAIOS										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	003/26	Aderência	-	IT-1.018	RELAFIX TINTAS	08/06/2026	08/06/2026	09/06/2026	x	

Aderência LOTE: 003/26										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

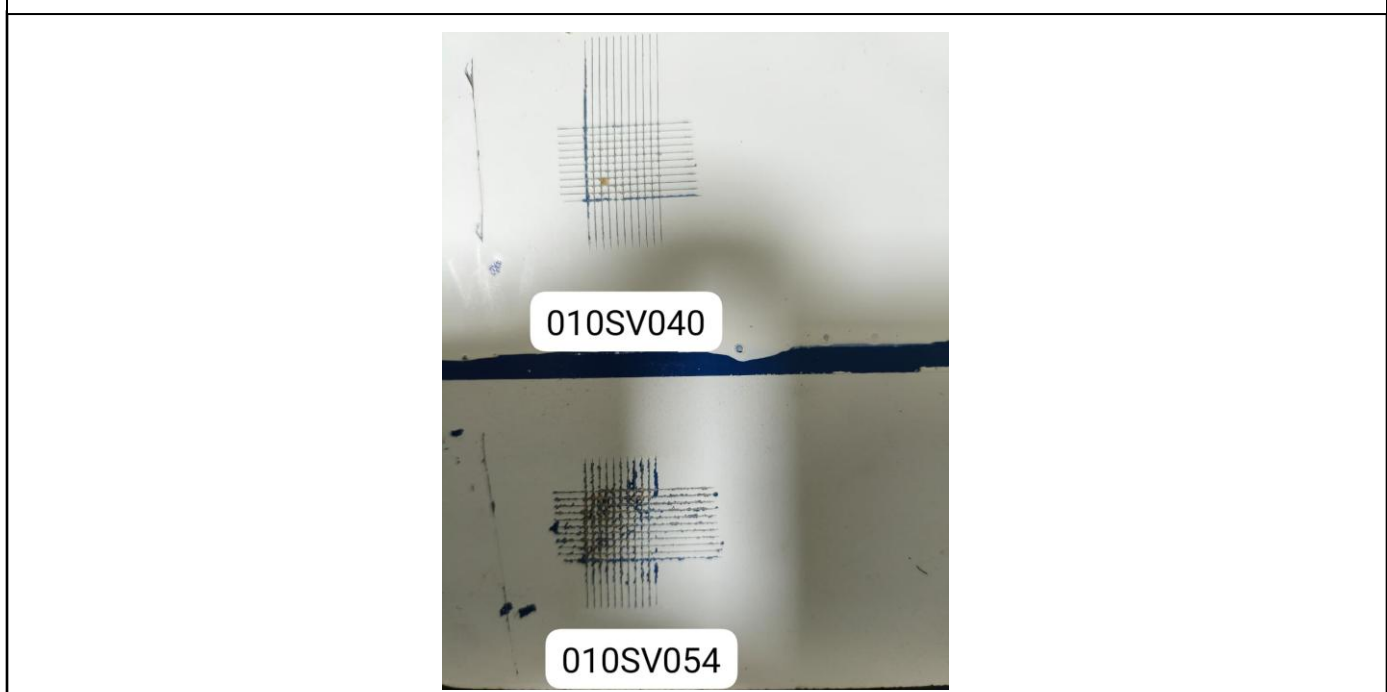

Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, aplicado em chapa com aplicação UV, diluído tanto com diluente indicado 010SV040 quanto o usado pelo cliente, foi observado que o 010SV054 está batendo seco tendo que diluir 100% e realizar aplicação com camada mais alta, já o 010SV040 diluente indicado, o produto umecta melhor o substrato proporcionando melhor adesão, não foi observado divergência na formulação do 010SV054 do lote mencionado.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Como observação, o ocorrido pode ser devido o diluente que o cliente está usando como sua proporção na diluição, como que também a aplicação UV em que o produto é aplicado em cima.

Anderson Otica

Análista RO's