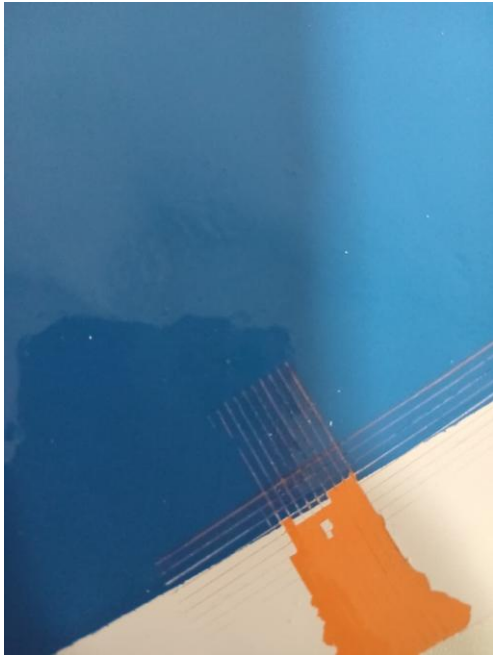


	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's						DATA	25/08/2026		
							RO	1098/26		
CLIENTE	PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO									
Descrição do Produto	REALTHANE 701 AZUL SEG 2,5PB 4/10									
Código do Produto	701AZ002.80				Lote:	016/26				
Descrição da Reclamação										
Diluição 25% /Aplicação no rolo Após entre 24h a 48h feito as faixas. Temperatura 26 graus. Umidade 70%. Tinta PU está vitrificando muito. Gerando problema de deslocamento nas faixas. Verificar se pode ser aditivo silicone algo que está fazendo ela não deixar intervalo de repintura curto. Sendo que deveria ser após 48h lixar. Porem ela está antes. Preciso dar retorno ao cliente que tenho mais quadras. E essa ele vai ter q remover a faixas pois esta deslocando.										
PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	016/26	Aderência	-	-	RELAFIX TINTAS	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	x	
Aderência LOTE: 016/26										
										

Conclusão: Ao analisar a retenção dos lotes dos produtos mencionados, aplicado em chapa cimentícia com selador epóxi, aplicado camadas de produtos diversos simulando a aplicação em quadras esportivas, após secagem total ao realizar o teste de aderência em grade foi observado deslocamento no 701AZ002.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Análista RO's